

	Doctrines Départementales	Rédacteur : Cdt FAIVRE
		Vérificateur : Cdt RUINET
Version n°1	Incendie	
Date de réalisation du PEX: 05/25	Partage d'Expérience Feu d'habitation secteur sauvegardé N°2025-04-29	Approbateur : Colonel ANDRIOT

CONTEXTE ET PRISE D'APPEL

- ✓ Intervention 29/04/25 à 23h12 : fumée et flammes s'échappant d'un immeuble abandonné accolé à un autre immeuble.
- ✓ 2 appels entre le déclenchement de l'intervention et la présentation des premiers engins.
- ✓ A l'arrivée des secours ; 1 personne à la fenêtre du numéro 15 au fond du passage.
- ✓ Pendant l'intervention : notion de potentielles victimes occupant le bâtiment désaffecté.

MOYENS ENGAGES AU DEPART

- ✓ VLCG CTA
- ✓ FPT1, EPC, FPT2, VSAV Troyes Vouldy
- ✓ FPTSR Troyes Ouest

Engagement de 3 FPT au départ (consigne Start pour feu secteur sauvegardé).

MOYENS ENGAGES EN RENFORT


- ✓ EPC Troyes Ouest
- ✓ Groupe VPC dont Chef de groupe avec caméra captive
- ✓ FPTSR, VLI, VSO Bouilly

PHOTOS/SCHEMAS





DEROULEMENT/CHRONOLOGIE

1. 23h12 : Engagement pour feu dans le secteur sauvegardé
2. 23h19 : FPT 1 Troyes Vouldy sur les lieux confirme un important dégagement de fumées
3. 23h23 : Message FPT 1 Troyes Vouldy « violent feu d'immeuble... feu localisé au R+1 R+2 dans immeuble d'habitation R+3. Important risque de propagation... »
4. 23h29 : Message VLCG CTA « ...je demande 1 FPT supplémentaire, 1 EPC et chef de colonne. Evacuations en cours des bâtiments environnants »
5. 23h57 : Chef de colonne sur les lieux
6. 00h36 : Message Chef de colonne « ...5 LDV en manœuvre, 3 sur la face A des numéros 11 et 13, 2 sur la face C des numéros 11 et 13 (courettes intérieures)...numéro 11 impacté sur l'ensemble des combles. Reco à venir dans les niveaux inférieurs... »
7. 03h07 : « foyers principaux éteints... »
8. 04h17 : désactivation VPC, allègement du dispositif et mise en place d'une surveillance
9. 1^{er} Mai à 06h55 : levée du dispositif de surveillance et fin d'opération

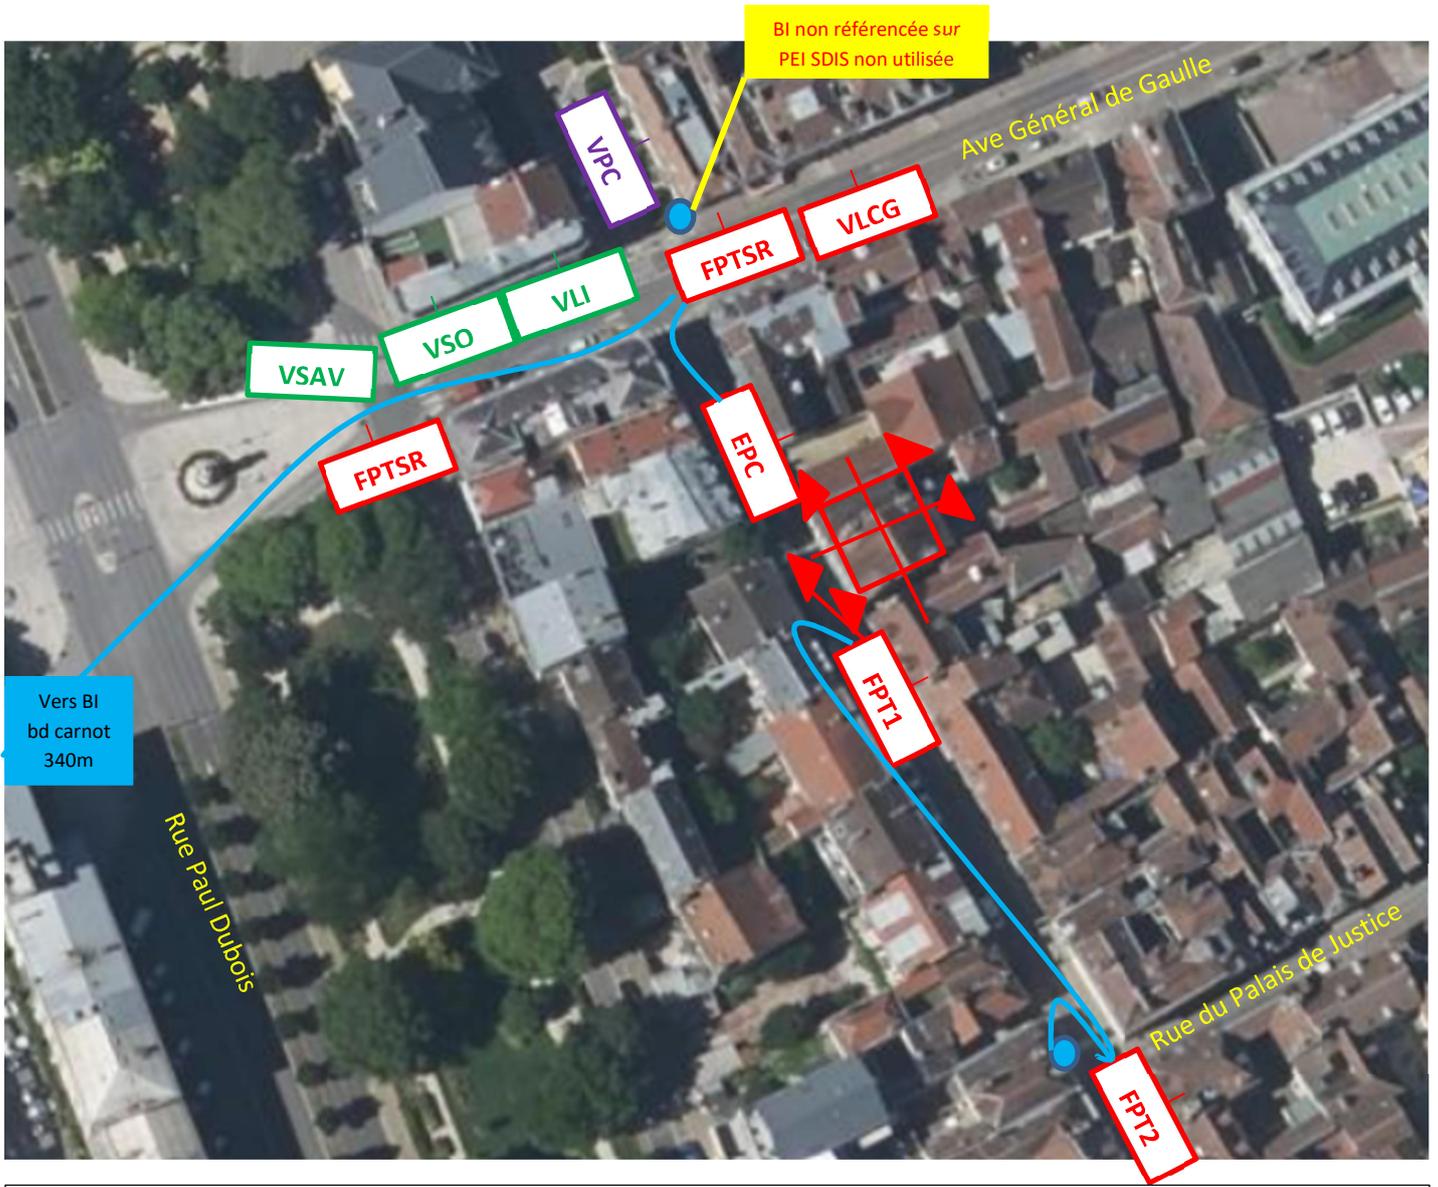

SITAC

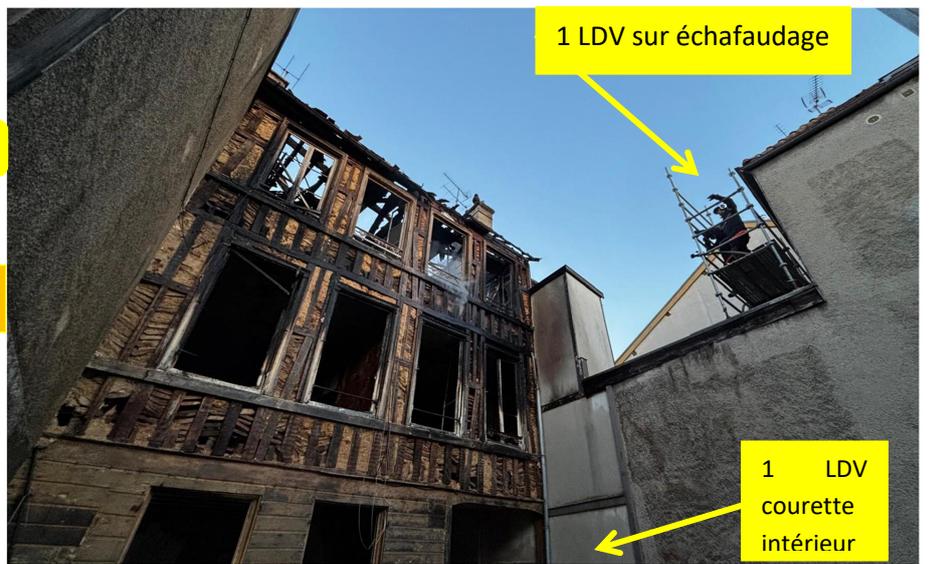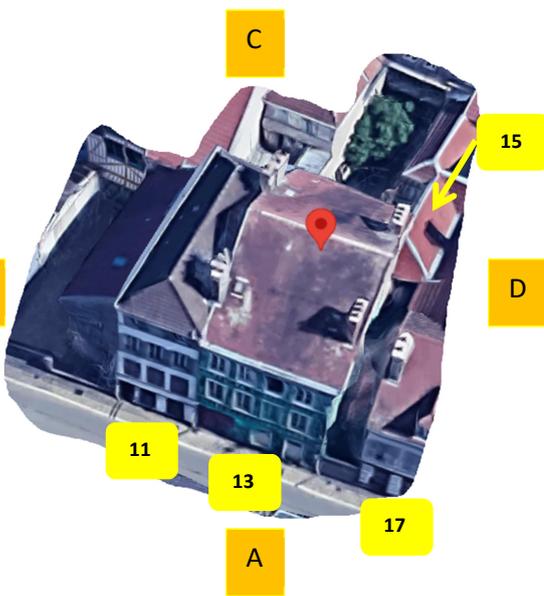


Façade C-N°13



Façade B-N°13



Facade A-N°13

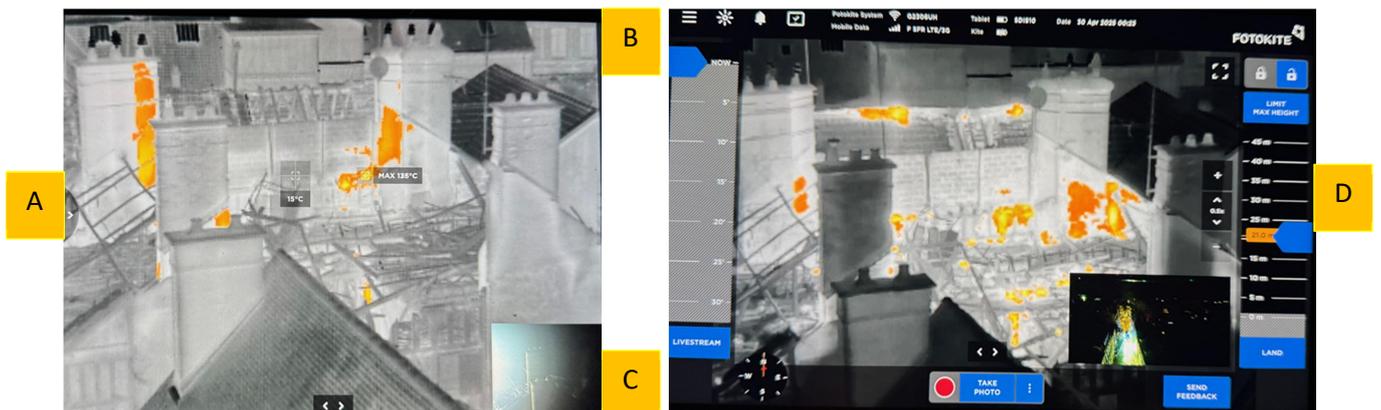

Imagerie thermique caméra captive

ELEMENTS FAVORABLES

- Disponibilité des engins au moment de l'alerte
- Coordination des chefs d'agrès des FPT Troyes vouldy avant le départ
- Gestion des engagements par le CTA-CODIS
- Dimensionnement du dispositif en cas de feu dans le secteur sauvegardé (3 FPT)
- Demande de renfort rapide
- Disponibilité et utilisation de la caméra captive (identification d'un point de feu au n°17)
- Attaque massive du sinistre
- Présence d'un échafaudage dans la cour arrière du N°11 (surplomb et mise en place d'une LDV)
- Mise à disposition et montage d'un échafaudage pour accès aux derniers points de feu
- Utilisation des caméras du CSU par les FSI (lever de doute potentielles victimes)



ELEMENTS DEFAVORABLES

- Bouche d'incendie angle général de gaulle non recensée sur la plateforme PEI
- Absence de recensement des personnes évacuées dû à la dynamique du sinistre
- Rupture d'alimentation en eau du 1^{er} engin dans l'attente de son alimentation
- Instabilité de la structure du bâtiment sinistré limitant l'engagement des personnels
- Coupure des énergies impossible en façade du n°13



A RETENIR

- **Faire la part du feu afin de limiter les propagations**
- **Procéder dès que possible à l'alimentation des engins au regard des besoins hydrauliques importants**
- **Utilité des reconnaissances opérationnelles (fait partie des mesures mises en œuvre pour le secteur sauvegardé)**
- **Utilité de la caméra captive**



POUR ALLER PLUS LOIN

- GDO intervention sur les incendies de structures
- PEX SDIS 76 feu ERP centre historique <https://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/RETEX/Presentation-de-la-plateforme-Retour-d-experience/Partage-d-Experience-du-SDIS-de-la-Seine-Maritime-Feu-dans-un-ERP-en-presence-de-public>